

OB 14821- Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion Version 2

Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion, 14821 - Grundejerforening Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse



Inspektion gennemført hos:

Grf. Ørnesædet Afd. 2
Rækkehuse
Grønløkke og Stenløkke
4622 Havdrup

Kunde:

Grundejerforening
Ørnesædet Afd. 2
Rækkehuse
Grønløkke 34
4622 Havdrup

Skema:

Hovedinspektion

Inspektionsdato:

10. dec. 2025

Info:

Ordrenummer:

14821



KLASSIFICERING	FOTO NUMMER
INFO	4, 9, 15, 16
5	3, 8, 11, 13, 14
4	10
3	5, 6, 7, 17, 18
2	-
1	-

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

Side 3, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

Farve	Beskrivelse	Karakter
GRØN	Ubetydelig risiko.	5
BLÅ	Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.	4
LILLA	Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.	3
ORANGE	Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring.	2
RØD	Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.	1



OB 14821- Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion Version 2

Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion, 14821 - Grundejerforening Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse



Oversigtsbillede

Ingen status

Ved Stenløkke nr 19.

Foto nummer 2



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 3



Redskabsbillede

Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt


EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 4

OB 14821- Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion Version 2

Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion, 14821 - Grundejerforening Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse

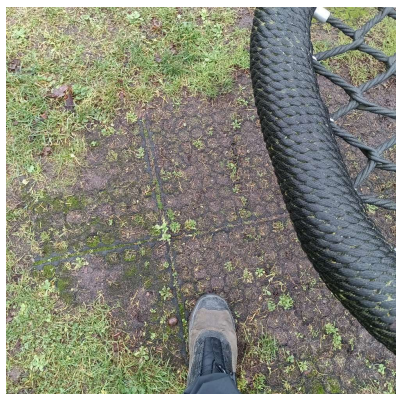


Faldrum/Stødområder

3

Gummimåtterne er ikke vedligeholdet og vurderes ikke at overholde standardens krav til eftergivende egenskaber. Gummimåtternes huller skal være rene for materiale, og bør derfor løftes og renses.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Stødabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 5

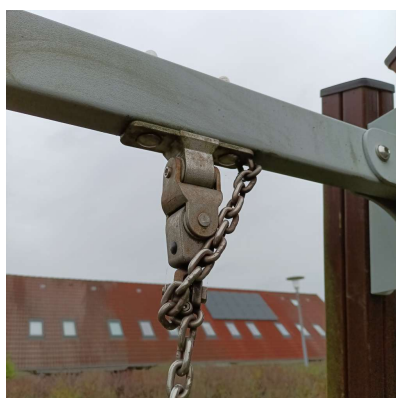

Specifikke Redskaber > Gynger

3

Sikkerhedskæden er snoet omkring den bærende kæde og ophæng, og der er derfor forhøjet slitage af begge kæder.

EN1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse

Foto nummer 6



Specifikke Redskaber > Gynger

3

Flerbrugergynger skal have en minimums frihøjde på 40 cm målt i værst tænkelig stilling, (hvor kanten af gyngen er tættest på underlaget), til plant underlag, her er det krav ikke opfyldt. Målt 30 cm

EN 1176 del 2 pkt. 4.2 Frihøjde

Foto nummer 7

OB 14821- Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion Version 2

Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion, 14821 - Grundejerforening Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 8



Redskabsbillede > Karruseller

Info


Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 5:2019 Karruseller

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 9

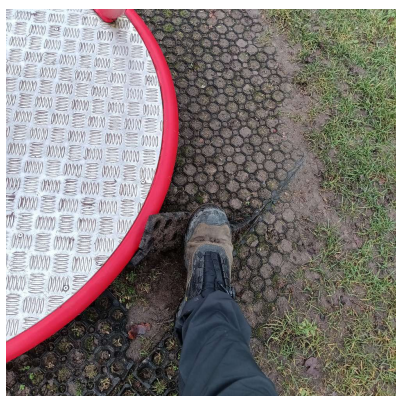

Vedligeholdelse

4

Underlaget er flere steder adskilt eller i stykker og kan derved frembyde snublefælder. Underlaget bør etableres i henhold til producentens anvisning.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 5 Installation.

Foto nummer 10

OB 14821- Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion Version 2

Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion, 14821 - Grundejerforening Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er IKKE mærket korrekt.

Foto nummer 11



Oversigtsbillede

Ingen status

Ved Grønløkke nr. 29

Foto nummer 12



Redskabsbillede > Vipper

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 6:2017+AC2019 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 13

OB 14821- Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion Version 2

Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion, 14821 - Grundejerforening Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse



Redskabsbillede > Rutschebaner

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er IKKE mærket korrekt.

Foto nummer 14



Generelt

Info

Skiltet er ikke læsbart.

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 15



Redskabsbillede > Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Gyngen er ikke mærket

Foto nummer 16

OB 14821- Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion Version 2

Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion, 14821 - Grundejerforening Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse



Faldrum/Stødområder

3

Gummimåtterne er ikke vedligeholdet og vurderes ikke at overholde standardens krav til eftergivende egenskaber. Gummimåtternes huller skal være rene for materiale, og bør derfor løftes og renses.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Stødabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 17



Finish

3

Kædebeskytteren er i stykker og danner skarpe kanter. Der må ikke være nogen hårde og skarpkantede dele i nogen tilgængelig del af redskabet. Hjørner og kanter afrundes.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

Foto nummer 18

OB 14821- Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion Version 2

Grf. Ørnesædet Afd. 2 Rækkehuse - Hovedinspektion, 14821 - Grundejerforening Ørnesædet
Afd. 2 Rækkehuse



Opgaven blev udført af: Knud Birkedal Nielsen - Tlf. +45 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige og uafhængige inspektionsvirksomhed.

Den næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdatoen, da denne rapport kun er gyldig i ét år.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål eller behov for opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17 eller e-mail: info@nlpi.dk.

Vi ser frem til at betjene jer igen næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:

- Underskrift

10. dec. 2025

Dato



Nordisk Legepladsinstitut,
Maglemølle 21 4700 Næstved,
Tlf.: +45 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,
CVR-nr. 37 96 13 88